


06291E00

- Компактный выключатель предельного значения с 2 конфигурируемыми предельными параметрами и выходом 0/4мА ... 20 мА
- Пригодно для 2- и 3-проводных измерительных преобразователей, 2-проводного измерительного преобразователя HART и источников мА
- Контроль обрыва провода / короткого замыкания и сообщение
- Допускается монтаж в зоне 2

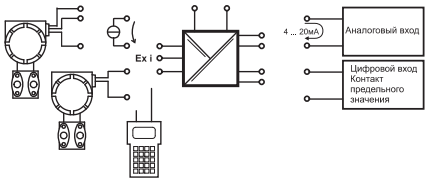

11198E07

Таблица данных

Исполнение	Канал	Вход	Выход	Контакт предельного значения	**Номер заказа**	PS
Модуль питания измерительного преобразователя с предельным значением тип 9162, полевая цепь не Ex i	1	0/4 мА ... 20 мА с HART	0/4 мА ... 20 мА с HART	2 замыкателя	**9162/13-11-62s**	29
Указание	Другие исполнения - каталог систем автоматизации 9162/..-..-..k (с пружинными клеммами)					

Технические данные

Сертификаты	FM 06 ATEX 0008 X		
Взрывозащита	Ⓔx II 3 G EEx nA nC IIC T4		
Питание			
Номинальное напряжение U_N	24 В DC		
Номинальный ток (U_N, 20 мА)	83 мА		
Выход			
Сигнал выхода	0/4 мА ... 20 мА с HART		
Сопротивление нагрузки R_L	0 Ω ... 600 Ω (клемма 1+/2- или 5+/6-) 0 Ω ... 379 Ω (клемма 3+/2- или 4+/6-) (с внутренним 221 Ω сопротивлением для HART)		
Предельные параметры	конфигурация		при помощи мастера ISpac
	сообщение		2 замыкателя
	коммутационное напряжение	≤	± 30 В
	коммутационный ток (омическая нагрузка)	≤	100 мА
Опознавание неисправности вход			
Сообщение неисправности линии и отсутствия питания	- контакт (30 В / 100 мА), в случае неисправности замыкается на массу - рас-шина, беспотенциальный контакт (30 В / 100 мА)		